

ロックタイトCV精密マシンバイス切屑カバー分解手順書

Ver. 1



注意

部品のエッジ等で手を切らないように注意して下さい。




禁止


作業は保護用の手袋を装着して、行ってください。

切屑カバーは構造上、引き出した場合巻取り力が働き、カバー側面で、手を損傷する可能性があります。


【全体図】

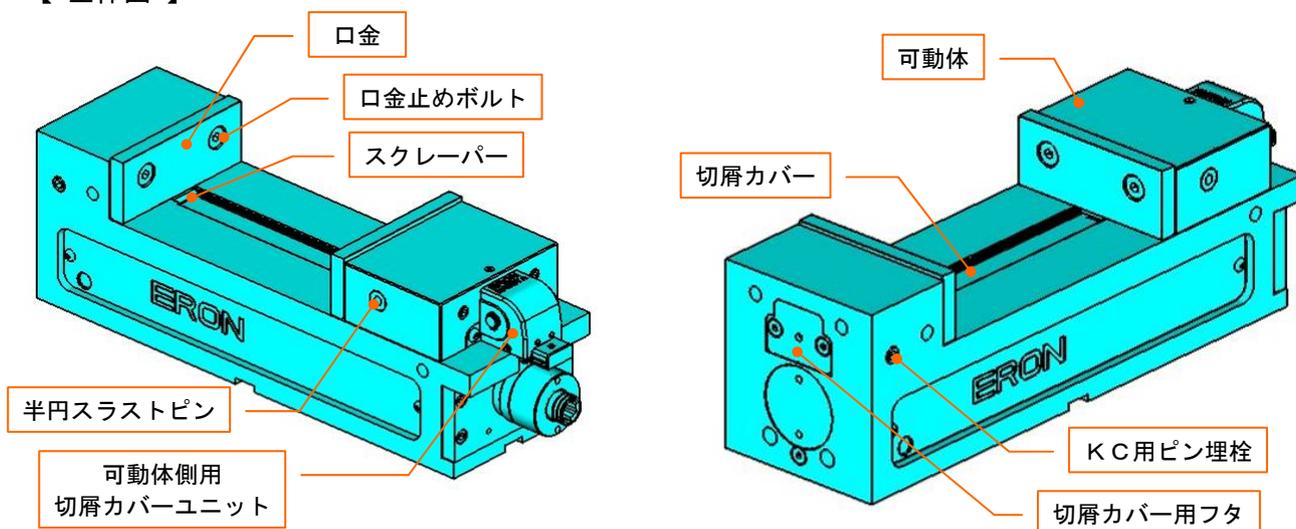


1. 固定アゴ側の口金止めボルトを外し、口金とスクレーパーを外してください。

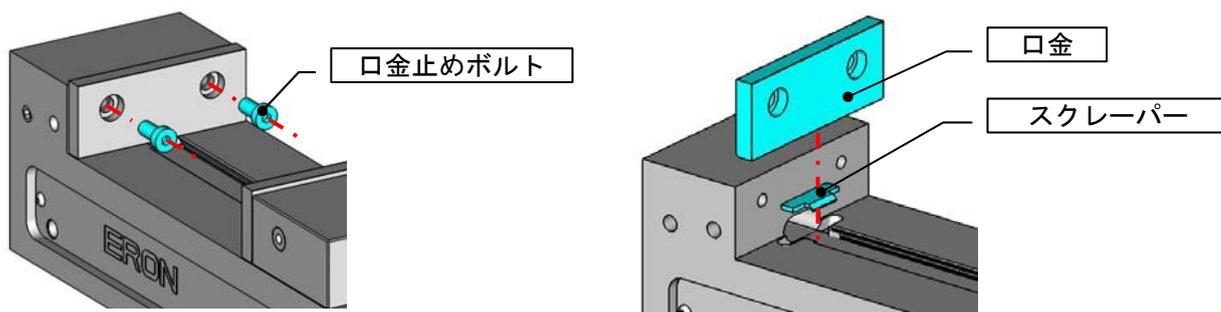


2. 切屑カバー用フタ止めネジを外し、切屑カバー用フタを外してください。

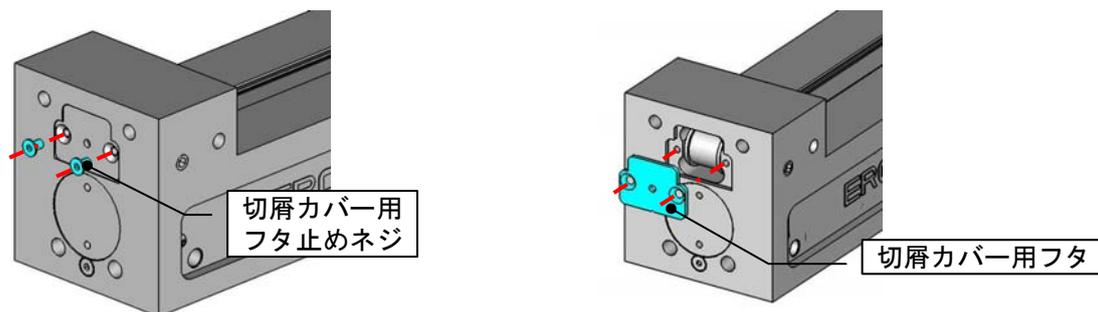


3. KCピン用埋栓を外し、切屑カバーH用ピンをレンチ等で押し出してください。

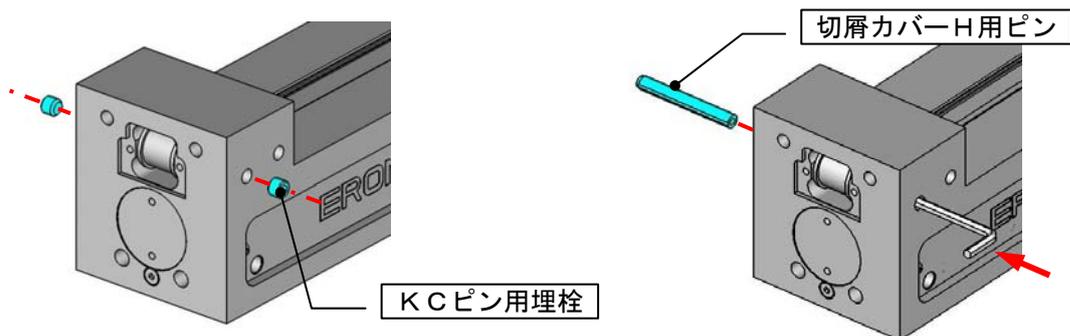


4. KCC案内板を本体から引き抜き、切屑カバーを巻き取った状態にしてください。

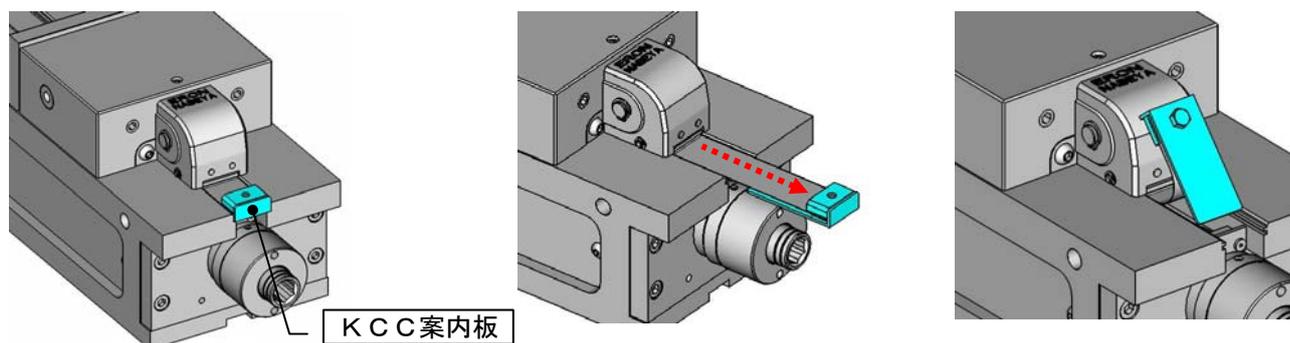


5. 収納ボックス止めボルトを外し、可動体側用切屑カバーユニットを外してください。

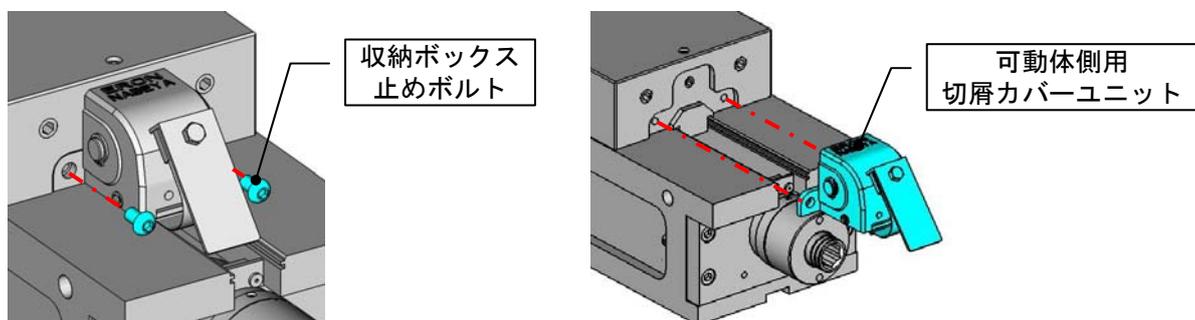


6. 調整ネジ押しネジを緩めてから、調整ネジを緩めてください。

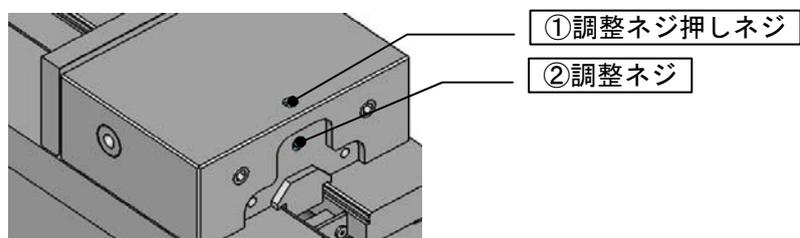


7. 半円スラストピンにM8のタップ穴があいています。
M8のボルトを使用して、半円スラストピンを引き抜いてください。

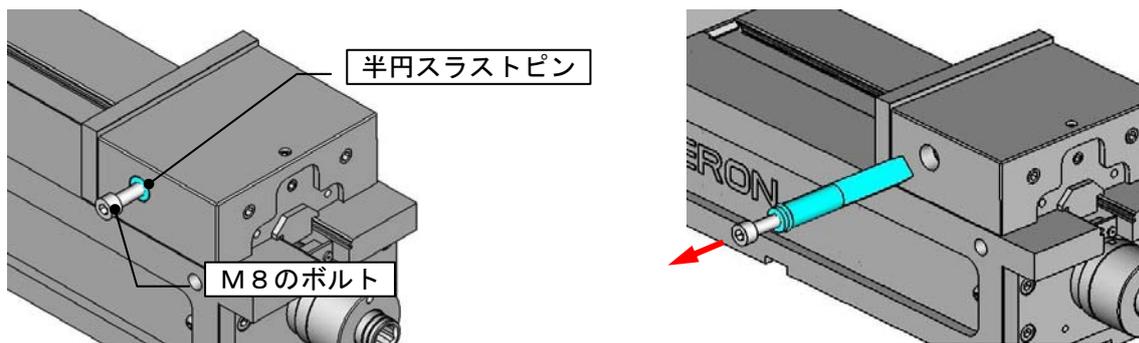


8. 可動体を本体から分離してください。

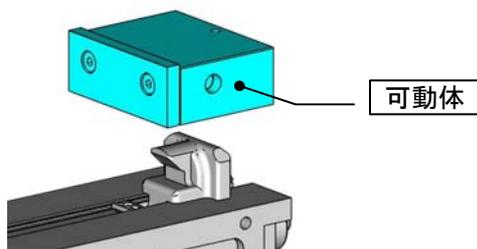

9. メネジに取付けられている切屑カバー止めボルトを外し、切屑カバーを収縮してください。
※止めボルトを落とさないように注意してください。

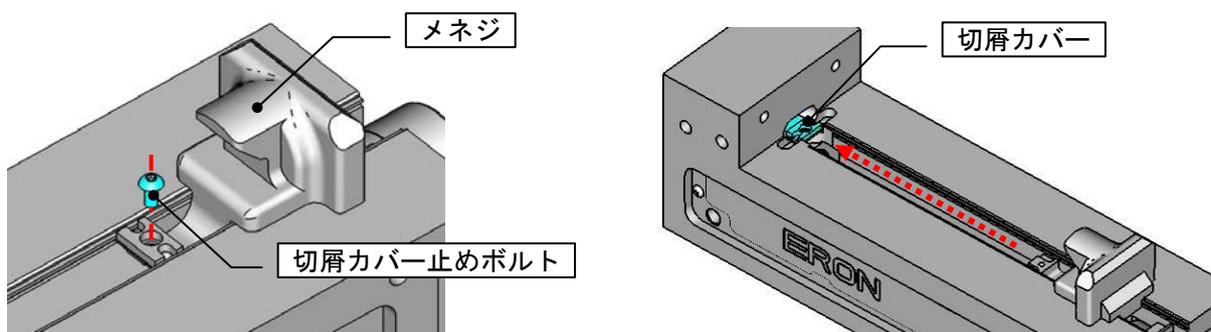

10. 本体のワークくわえ面側から、レンチ等で切屑カバーを押し出してください。

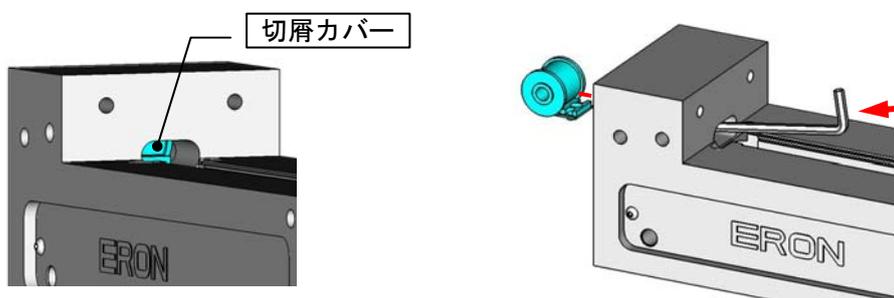

- 組付け手順については、別紙『切屑カバー組付け手順書』をご覧ください。

SINCE 1960
株式会社 ナベヤ
ERON[®] MACHINE VISES & JIGS.

〒500-8743

岐阜県岐阜市若杉町 25

TEL 058-273-6521

FAX 058-278-0022